Kurzanleitung Drehüberwachungsmodul

Version 1.0



Zebra Elektrotechnik Michael-Welte-Straße 14 78147 Vöhrenbach

Tel.: 07727 / 929 559 - 0 Fax.: 07727 / 929 559 - 1

Internet: http://www.zebraelektrotechnik.de
Email: info@zebraelektrotechnik.de



Inhaltsverzeichnis

KlemmenbelegungKlemmenbelegung	3
Funktionsprinzip Drehüberwachung	
Funktionsprinzip Programmierung	
Schrittweite/Geberimpulse:	
Schleppfehlergrenze	
Programmierung	
Auslesen der Programmierung	


Klemmenbelegung Seite 3 von 7

<u>Klemmenbelegung</u>

Eingangssignale			
Klemme	Funktion	Signal	
+24V	Versorgungsspannung	24VDC	
GND 24V		0V	
Pulse	Eingangssignal Pulse	5 – 30 VDC	
GND		0 VDC	
Richtung	Eingangssignal Richtung	5 – 30 VDC	
GND		0 VDC	
Geber A	Gebersignal A	5 – 30 VDC	
GND		0 VDC	
Geber B	Gebersignal B	5 – 30 VDC	
GND		0 VDC	
Reset	Drehüberwachung Reset	Potentialfreier Kontakt	
Ausgangssignale			
Bereit	Drehüberwachung Bereit	Potentialfreier Kontakt	
Fehler	Drehüberwachung Fehler	Potentialfreier Kontakt	

Funktionsprinzip Drehüberwachung

Grundlage der Überwachung ist der Vergleich der Puls-/Richtungssignale mit den Signalen des Inkrementalgebers. Die Puls-/Richtungssignale liefern dem Drehüberwachungsmodul und dem Motor ein Signal zur Positionierung um **n** Schritte. Der Motor führt die n Anzahl der Schritte aus und der Inkrementalgeber/Encoder liefert einen spezifischen Wert **k** an die Drehüberwachung zurück. Der Vergleich von n zu k führt zu einem Schleppfehler der idealerweise 0 sein sollte. Ist dieser Schleppfehler außerhalb des programmierten Bereiches (Schleppfehlergrenze) so wird eine Störung gemeldet.

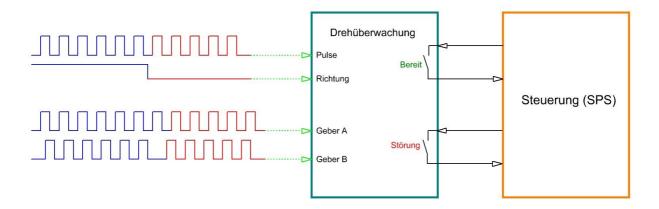

Funktionsprinzip Programmierung

Die Programmierung der Werte wird durch Blinkcodes (siehe Abschnitt Programmierung) unterstützt. Während der Programmierphase werden folgende Werte eingestellt:

- 1. Schrittweite
- 2. Geberimpulse
- 3. Schleppfehlergrenze 1 (ersten 4 Bit)
- 4. Schleppfehlergrenze 2 (zweiten 4 Bit)

Schrittweite/Geberimpulse:

Die Werte für Schrittweite und Geberimpulse müssen anhand der Konfiguration des Schrittmotors und des Gebers berechnet werden. Nach der Berechnung werden die Werte maximal gekürzt. Die maximal gekürzten Werte werden dann programmiert.

Die Werte werden durch die DIP-Schalter 1-5 eingestellt. Maximalwert ist 31. Beispiel:

- Schrittmotor mit 1000 Pulsen/Umdrehung und Getriebe i=3
- Inkrementalgeber mit 1000 Inkrementen und 4-Fach Auswertung

Wert Schrittweite pro Umdrehung: 1000 * 3 = 3000 Geberimpulse pro Umdrehung: 1000 * 4 = 4000

maximal gekürzte Werte (mit 1000 gekürzt):

Schrittweite: 3000/1000 = 3 Geberimpulse: 4000/1000 = 4

Programmierte Schrittweite: $3 = 00011_{bin}$ Programmierte Geberimpulse: $4 = 00100_{bin}$

D.h. Wenn der Motor durch 3 Pulse bewegt wird, so muß der Geber 4 Impulse zurückliefern, damit der Motor seine Strecke auch zurückgelegt hat!

Schleppfehlergrenze

Die Schleppfehlergrenze bezeichnet die mögliche Abweichung der Geberimpulse von der Schrittweite. Sie wird als Byte in zwei Durchläufen eingestellt und kann maximal 255 betragen.

Im ersten Durchlauf werden die unteren 4 Bit eingestellt und im 2. Durchlauf die oberen 4 Bit.

Beispiel:

Schleppfehlergrenze: $55_{dez} = 00110111_{bin}$ Programmierung im ersten Durchlauf: 0111_{bin} Programmierung im zweiten Durchlauf: 0011_{bin} Seite 6 von 7 Programmierung

Programmierung

Die Programmierung erfolgt durch setzen der DIP-Schalter.

Ablauf einer Programmierung:

- 1. DIP-Schalter 6 auf ON
- 2. Reset
- 3. Blinkcode **1 x Grün/Bereit** (anschließend leuchten Grün/Bereit und Rot/Fehler dauerhaft)
- 4. Einstellen der DIP-Schalter 1-5 auf Binärwert Schrittweite
- 5. DIP-Schalter 6 auf OFF
- 6. Blinkcode **1x Rot/Fehler** (Wert 1 wurde korrekt geschrieben)
- 7. DIP-Schalter 6 auf ON
- 8. Blinkcode **2x Grün/Bereit** (anschließend leuchten Grün/Bereit und Rot/Fehler dauerhaft)
- 9. Einstellen der DIP-Schalter **1-5** auf Binärwert Geberimpulse
- 10. DIP-Schalter 6 auf OFF
- 11. Blinkcode 2x Rot/Fehler (Wert 2 wurde korrekt geschrieben)
- 12. DIP-Schalter 6 auf ON
- 13. Blinkcode 3x Grün/Bereit (anschließend leuchten Grün/Bereit und Rot/Fehler dauerhaft)
- 14. Einstellen der DIP-Schalter 1-4 auf Binärwert Schleppfehler ersten 4 Bit
- 15. DIP-Schalter 6 auf OFF
- 16. Blinkcode 3x Rot/Fehler (Wert 3 wurde korrekt geschrieben)
- 17. DIP-Schalter 6 auf ON
- 18. Blinkcode 4x **Grün/Fehler** (anschließend leuchten Grün/Bereit und Rot/Fehler dauerhaft)
- 19. Einstellen der DIP-Schalter 1-4 auf Binärwert Schleppfehler zweiten 4 Bit
- 20. DIP-Schalter 6 auf OFF
- 21. Blinkcode 4x Rot/Fehler (Wert 4 wurde korrekt geschrieben)
- 22. Blinkcode Abwechselnd Grün/Bereit und Rot/Fehler
- 23. Reset um das Modul wieder in den Betriebszustand zu versetzen (DIP-Schalter 6 muß auf OFF stehen)

Die programmierten Werte werden im internen Speicher gehalten und sind auch nach einer Trennung der Spannungsversorgung gespeichert!

Auslesen der Programmierung

Die Programmierten Werte für die Schrittweite, die Geberpulse und die Schleppfehlergrenze können zur Überprüfung mittels Blinkcodes ausgegeben werden.

Ablauf des Auslesens der programmierten Werte:

- 1. DIP-Schalter 5 und 6 auf ON
- 2. Reset
- 3. **Grün/Bereit** leuchtet dauerhaft (Wert 1 wird ausgegeben)
- 4. **Rot/Fehler** blinkt so oft wie der programmierte Wert 1 (Schrittweite)
- 5. **Grün/Bereit** erlischt (Wert 1 wurde ausgegeben)
- 6. DIP-Schalter 5 auf OFF
- 7. **Rot/Fehler** blinkt so oft wie der programmierte Wert 2 (Geberimpulse)
- 8. **Grün/Bereit** leuchtet auf (Wert 2 wurde ausgegeben)
- 9. DIP-Schalter 5 auf ON
- 10. **Rot/Fehler** blinkt so oft wie der programmierte Wert 3 (Schleppfehlergrenze)
- 11. **Grün/Bereit** blinkt (alle Werte wurden ausgegeben
- 12. DIP-Schalter 5 auf OFF

Nach der Ausgabe der programmierten Werte und dem deaktivieren des DIP-Schalter 5 arbeitet die Drehüberwachung im Normalbetrieb. (Signalisierung durch leuchten von Grün/Bereit)